

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	
Betreiber	[Name]	Rygol Baustoffwerke GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Deuerlinger Str., 43	93351	Painten
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen von Kalkstein		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	2.4.1.1		3.1 b)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	10.08.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	15.09.1977, 10.11.1978, 24.07.1979, 06.05.1980, 12.08.1983, 12.02.1992, 11.10.2007, 18.06.2007, 18.06.2013, 13.01.2014, 04.02.2016, 06.10.2016, 30.08.2018	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

fehlende Isolierung an der Trockentrommel der Sandanlage 2	Anbringung der Isolierung	15.09.2023		
Erhebliche Staubablagerung im Bereich Hammer Vorbrecher	Regelmäßige Reinigung der Flächen	31.08.2023		

verschlissene Fallrohre an der MF2 Abwurf Gurtband Halde	Erneuerung der Fallrohre	30.09.2023		
defekte Lichtelemente in der Fassade Siebanlage Brecher	Ersetzen der defekten Lichtelemente durch neue Lichtelemente	31.12.2023		
fehlende Verladegarnitur an den Silos 4,5,6 und 8	fehlende Verladegarnitur nachrüsten			
größeres Loch in der Fassade Siebanlage Brecher	Loch ist zu verschließen	15.09.2023		
Erhebliche Staubablagerung an Silo 16 (Gurtband Razingen)	Staubablagerung beseitigen Gurtband optimieren Anlagenführer sensibilisieren	15.09.2023		
Abdeckung an der Übergabestelle Brecher Anlage 2 zu Gurtband Anlage Klassierung verbogen	Erneuerung Abdeckung	15.10.2023		
Staubablagerung Silo 1 RSO	Entfernung Staubablagerung Entfernung Lüftungshaube	15.10.2023		
Staubaustritt bei Lüftungshaube Silo 9	Ersetzen der Lüftungshaube durch Be- und Entlüftungsventil	15.10.2023		
Staubaustritt Absackung	Kapselung der Absackung	15.10.2023		
Undichtigkeit bei Probenahmestelle P 53.6	Erneuerung des Dichtbands am Deckel	15.09.2023		
Ablagerung Ausbausphalt	fachgerechte Entsorgung	31.12.2023		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL